

OPIS USZKODZEŃ:

- 1 – ubytki w materiale muru; dziura w ścianie,
- 2 – cegły i kształtki dziurawki w ścianie zewnętrznej powodują migrację wody wgłąb struktury muru,
- 3 – ząbkowane dekoracje wymagają odtworzenia z ceramiki pełnej,
- 4 – pozostałości tynku należy usunąć i oczyścić powierzchnię ściany,
- 5 – lizena po lewej stronie wymaga przemurowania do płaszczyzny w której nastąpiło jej odchylenie od pionu,
- 6 – brak obróbek blacharskich,
- 7 – mury ogniowe w części mansardowej dachu do naprawy i zabezpieczenia obróbkami blacharskimi.




Widoczne uszkodzenia: 1,3,4,5



Widoczne uszkodzenia: 2, 6
Pokrycie z dachówki karpiówki przewidziane do wymiany.



Widoczne uszkodzenia: 6, 7

MODYLION		PRACOWNIA INŻYNIERSKA MAREK WIŚNIEWSKI 41-711 Ruda Śląska, ul. Basenowa 41		
OBJEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNO – USŁUGOWY ADRES: UL. GRUNWALDZKA 1; 41-712 RUDA ŚLĄSKA NUMER EWID. DZIAŁKI: 982/248				
PROJEKT ODTWORZENIA SZCZYTU FACJATY W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ				
STAN ISTNIEJĄCY – USZKODZENIA			DATA: 07.2024	SKALA: 1:100
PROJEKTANT mgr inż. Marek Wiśniewski upr.do proj. nr SLK/4322/PBkb/15			NR RYS: 24/PT/10-1	NR STR. 22